

# MIKROPROCESORSKI UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE MJERAMA TRAČNIH I RASTRUŽNIH PILA



## OPĆE KARAKTERISTIKE

- Mogućnost upravljanja jednobrzinskih i dvobrzinskih motora
- Točnost pozicioniranja 0,1 mm
- Korekcija prebačaja i povratak na start mjere
- Poluautomatski i automatski rad sa okretanjem
- Jednostavno rukovanje i programiranje
- Mogućnost memoriranja 10 širina reza
- Automatska dojava grešaka
- Vođenje s dvije brzine kod većih širina reza
- Upravljanje rastružnom pilom
- Vanjske komande za START I ODMAK

- Automatska kalibraža
- Mogućnost odabira automatskog i manualnog unosa mjera za rezanje
- Napajanje 2V VDC

## **OPIS UREĐAJA:**

Uključivanjem Uređaja na display-u se pojavi SKT Zagreb tel.: 016675404. Nakon par sekundi Uređaj ulazi u meni **Automatski rad**.

Uređaj omogućava piljenje s okretanjem i programiranjem ostatka reza. Kod okretanja moguće je unaprijed programirati slijed željenih dasaka ili otići na određenu mjeru (apsolutni pomak) i piliti normalno.

Upravljanje se vrši pomoću vanjskih tipaka: START MJERE i ODMAK.

Omogućena je i automatska korekcija absolutnog položaja (stvarna mjeru) ako postoji dodatni pomak naslona (TAMPON)

Kod rada kao rastružna pila pritiskom na tipku START pila zauzima određeni programirani položaj.

Moguća su dva načina rada: poluautomatski i automatski.

Kod poluautomatskog rada upisuje se debljina daske koja se želi otpiliti u milimetrima, dok kod automatskog rada pritiskom na tipku numeričke tipkovnice pozivaju se unaprijed memorirane debljine, sto ubrzava rad. Ukoliko se pili ista debljina daske ne treba se ništa upisivati nego se samo poslužuju tipke START I ODMAK.

## **OPIS TIPAKA ZA POSLUŽIVANJE UREĐAJA**

<b>F1</b>	Poluautomatski rad
<b>F2</b>	Automatski rad
<b>F3</b>	Apsolutni pomak
<b>F4</b>	Program ostatka
<b>F5</b>	Tehnički parametri
<b>Nazad</b>	Odmak nakon reza
<b>A/M</b>	Automatski/Manualni način unošenja mjera za rezanje u F4 – Pr. ostatka
↑	Listanje kroz menije prema gore
↓	Listanje kroz menije prema dolje

<b>P</b>	Povrat na mjeru
<b>B</b>	Brisanje
<b>Start</b>	Start mjere
↔	Unos u memoriju Uredaja

## UPUTE ZA RAD SA UREĐAJEM POS 202

### FUNKCIJSKA TIPKA F1

Pritiskom na tipku F1 ulazimo u meni **Poluautomatski rad. POS 202** u svakom trenutku u donjem desnom kutu display-a pokazuje **Apsolutnu mjeru**, tj. mjeru od naslona stupa do pile. Ovaj način rada koristimo kada želimo piliti neku dasku koju često ne pilimo, te je stoga nemamo memoriranu u **Automatskom režimu rada**. Ukoliko pilimo istu dimenziju daske vise puta, koristimo samo tipku **Start i Odmak**.

Unesemo željenu dimenziju pritiskom na tipke **1 - 9**, te pritiskom na tipku **Start, POS 202** će pozicionirati blokove za željenu dimenziju + debljinu pile, koju smo memorirali u **F5 - Tehnički parametri**.

**Uvijek upisujemo onu dimenziju daske koju želimo piliti, POS 202 automatski dodaje vrijednost «štaufa» tj. debljine pile.**

### FUNKCIJSKA TIPKA F2

Pritiskom tipke F2 ulazimo u meni **Automatski rad**. Ovdje možemo memorirati 10 mjera koje često koristimo kako bi ubrzali rad.

#### *Pohranjivanje mjera vršimo na slijedeći način:*

- ❖ Pritisnemo tipku pod kojom želimo memorirati željenu mjeru
- ❖ Pritiskom na tipku **B - Brisanje** brišemo iz memorije prethodno memoriranu mjeru
- ❖ Upišemo željenu mjeru pritiskom na tipke numeričke tipkovnice **1 - 9**
- ❖ Potvrdimo unos pritiskom na tipku ↔

POS 202 je tvornički programiran da u meniju **Automatski rad** odmah počne sa pozicioniranjem nakon pritiska tipke pod kojem je memorirana željena mjeru (nema potrebe za tipkom **Start**). Ukoliko želite ova opcija se može isključiti tako da se potvrdi željena mjeru sa tipkom **Start!**

Npr. želite ispilite tri daske debljine 25 mm, pod tipkom 1 memorirana je mjera 25 mm. Pritiskom na tipku **1**, **POS 202** će automatski pozicionirati blokove za zadanu mjeru. Nakon odmaka ponovite isti postupak još dva puta. Ukoliko sada želite piliti neku drugu dimenziju, pritiskom na tipku numeričke tipkovnice **0 - 9**, **POS 202** će automatski pozicionirati tu dimenziju.

### **FUNKCIJSKA TIPKA F3**

Pritiskom tipke **F3** ulazimo u meni **Apsolutni pomak**. Unosom željene dimenzije (npr. 250 mm) i pritiskom tipke Start, **POS 202** će pozicionirati blokove na 250 mm od pile.

### **FUNKCIJSKA TIPKA F4**

Pritiskom tipke **F4** ulazimo u meni **Program ostatka. (Programiranje ostatka trupca)**

Pomoću ovog programa možemo dobiti zadnju dasku u dimenziji koju želimo. Prilikom programiranja ostatka možemo koristiti tipku **A/M - Automatski/Manuelno za** automatski unos mjera iz menia **F2 - Automatski rad** ili ručnog pojedinačnog unosa mjera. Ukoliko želimo unijeti mjere koje su memorirane u **F2 - Automatski rad**, pritiskom na tipku numeričke tipkovnice **0 - 9**, memorirana mjera se automatski unosi u željeni niz mjera. Ukoliko želimo unijeti neku mjeru koja nije memorirana u **F2 - Automatski rad**, pritisnemo tipku **A/M** i tada upišemo željenu mjeru.

Programiranje vršimo tako da da pritisnemo tipku **F4**, na display-u se pojavi npr:

<b>0 Mjera R:258.5</b>
<b>0            258.5</b>

- Stisnemo tipku **B** za poništenje starog unosa. Prvo unesemo onu mjeru koju želimo da nam ostane zadnja, npr. 55. Stisnemo tipku **↔** za unos u memoriju Uređaja. Na display-u se pojavi npr:

<b>1 Mjera R:203.5</b>
<b>0            203.5</b>

- U gornjem desnom kutu display-a **POS 202** automatski odbija unesenu mjeru od apsolutne mjeru te možemo vidjeti koliki je ostatak trupca. Unesemo još jednu mjeru ili više na gore opisani način. Nakon završetka unosa mjera pritisnemo tipku **↔**. Stisnemo tipku **Start**. Režemo zadane mjere do ostatka trupca tj. 55 mm.

### Napomena:

Nakon reza zadnje daske prije okretanja, odmicanje vršimo tipkalom za nazad ili grebenastom sklopkom za nazad. Odmicanje se ne smije vršiti preko elektronike, zato jer će se nakon okretanja trupca, prva daska krivo pozicionirati.

### MEMORIRANJE PROGRAMA MJERA

U ovaj Uredaj možemo memorirati deset programa mjera za piljenje trupca. Time ubrzavamo rad jer nemoramo svaki put utipkavati programe mjera. Nakon što smo utipkali željeni niz mjera stisnemo tipku – **dva puta** dok se na display-u Uredaja ne pojavi **Memoriraj 0-9-9**. Sada stisnemo broj pod koje želimo memorirati utipkani niz mjera, npr. stisnemo tipku **1. POS 202** automatski memorira pod tipkom **1** utipkani niz mjera.

### POKRETANJE MEMORIRANOG PROGRAMA (NIZA) MJERA

Pokretanje memoriranog niza mjera vrši se na slijedeći način:

Uđemo u program pritiskom tipke **F4**, zatim stisnemo tipku • jedanput dok se na display-u ne pojavi **Pokreni 0-9-9**. Sada stisnemo redni broj tipke pod koju smo memorirali željeni niz mjera. Nakon toga stisnemo tipku **Start** i blokovi se pozicioniraju na ukupan zbroj željenog niza mjera.

### FUNKCIJSKA TIPKA F5

Funkcijska tipka F5 služi nam za unos u memoriju Uredaja bitnih parametara koji su bitni za ispravan i točan rad Uredaja. U tom izborniku nalazi se i program **“Kalibraža”**.

- Nakon pritiska tipke F5 i ↑ na display-u se pojavi: **Kontrolna vožnja**  
Nakon pritiska tipke **Start** blokovi se pomiču na prednji graničnik.  
Nakon zaustavljanja Uredaj će se automatski kalibrirati tj. u memoriju Uredaja unijeti će se točna stvarna mjera.

- Dalje listajući tipkom ↑ dolazimo do parametra **Odmicanje**. Ovaj parametar nam pokazuje koliko će Uredaj odmicati nakon svakog reza. Obično se upisuje između 15 i 20 mm. Ukoliko režete drvo koje ima debelu koru, odmicanje se može i povisiti da pila ne bi zapinjala za okrajak.
- Slijedeći parametar je **Debljina pile**. Unosimo točnu izmjerenu vrijednost ŠTAUFA PILE. Sa ovim parametrom možemo utjecati na točnost mjere tj. ako je debljina pile malo viša od izmjerene mjere će biti "slabija", a ako je debljina pile malo manja od izmjerene mjere će biti "jača".
- Dalnjim pritiskom na tipku ↑ dolazimo do parametra **Stvarna mjera**. Ovdje možemo ručno unijeti točno izmjerenu stvarnu mjeru te nakon završetka unosa stisnemo tipku ↓ za unos u memoriju Uredaja. Stvarna mjera se može automatski unijeti (preko Kalibraže) ili ručno preko ovog parametra.
- Nakon ponovnog pritiska na tipku ↑ na display-u se pojavi: **Code 121212** Unesemo cod **121212** i stisnemo tipku ↓. Sada se nalazimo u meniu teh. parametara. Prvi parametar i najvažniji je **Korak**. Ukoliko ovaj parametar nije točan Uredaj neće ispravno pozicionirati. Točan korak koji ovisi o izboru rotacionog davača impulsa, modula zubne letve i zupčanika te broju zubi zupčanika unosi se prilikom montaže i nema ga potrebe više mijenjati.
- Dalnjim pritiskom na tipku ↑ dolazimo do parametra **Odstupanje**. Ovdje unosimo dopuštenu toleranciju u plusu i minusu. Ukoliko prilikom pozicioniranja Uredaj napravi grešku (uslijed inercije ili meh. neispravnosti kočnice) tj. stupovi se ne zaustave u dozvoljenoj toleranciji, Uredaj automatski prekida rad, vraća se u prvotni položaj i ponavlja operaciju. Obično dopušteno odstupanje iznosi između 0,9 i 1,4 mm. Unos nove vrijednosti dopuštenog odstupanja potvrđujemo ENTER tipkom ↓.
- Slijedeći parametar je **Brzo Sporo**. Ukoliko je prigon stupova izведен klasičnim elektro-motorom ovaj parametar je **uvijek 0**. Ukoliko je prigon stupova izведен frekventnim pretvaračem možemo povisiti brzinu primicanja stupova prilikom pozicioniranja. Ako npr. upišemo 35, POS

202 će krenuti najvećom brzinom i 35 mm prije željene dimenzijske će usporiti! Ukoliko režemo manje dimenzijske od 35 mm kretat će na mjeru sporijom brzinom!

- Na redu je parametar **Min. Brzo Sporo**. Upisujemo vrijednost između 15 i 20 mm.
- **Kontrolna točka** – upisuje se izmjerena vrijednost između amortizera stupa na kojem se nalazi montiran davač impulsa i pile. Blokovi moraju biti na prednjem graničniku. Ta konstanta služi za automatsku kalibražu.

### **FUNKCIJSKA TIPKA P**

Ovu tipku upotrebljavamo u slučaju kada želimo vratiti blokove na staru dimenzijsku tj. kada smo učinili pogrešku pri odabiru mjere za pozicioniranje.

### **FUNKCIJSKA TIPKA B**

Ova tipka nam služi za brisanje prethodno unesenih dimenzijskih u bilo kojem od menija Uređaja.

### **FUNKCIJSKA TIPKA ↵**

Tipka ↵ nam služi za pohranjivanje u memoriju Uređaja novih dimenzijskih.